



COMUNE LUGO DI VICENZA (VI)

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

CAMPO DA CALCIO



CAMPO DA CALCIO

08

Via Divisione Julia

Priorità

4080



La struttura, datata, ha solo percorsi non definiti ed è priva di servizi igienici accessibili. Gli spogliatoi non sono stati rilevati perché chiusi.

Il percorso accessibile è stato previsto fino a metà per raggiungere una zona piana a livello del campo tra le due gradinate.

Destinazione d'uso	
Asilo nido	☐
Scuola materna	☐
Scuola elementare	☐
Scuola media inf.	☐
Scuola media sup. Uman.	☐
Scuola media sup. Comm.	☐
Scuola media sup. Tecn.	☐
Direzione didattica	☐
Uff. pubbl. statale	☐
Uff. pubbl. regionale	☐
Uff. pubbl. provinciale	☐
Uff. pubbl. comunale	☐
Azienda municipalizzata	☐
Chiesa	☐
Cimitero	☐
Ufficio postale	☐
Istituto di credito	☐
Poliambulatorio	☐
Ospedale	☐
Day hospital	☐
U.S.L.	☐
Casa protetta, R.S.A.	☐
Centro sociale anziani	☐
Centro handicap	☐
Centro sportivo polifunz.	☐
Centro sport. natatorio	☐
Centro sport. atletica	☐
Centro sport. calcio	☒
Centro sport. tennis	☐
Palestra pubblica	☐
Centro ippico	☐
Centro culturale	☐
Museo, pinacoteca	☐
Teatro, cinematografo	☐
Albergo, hotel, pens.	☐
Rist., pizz., birreria	☐
Esercizio commerciale	☐
Attrezz. fieristica	☐
Pubblica sicurezza	☐
Sede giudiziaria	☐
Stazione aut.,ferr.	☐
Vari rivolti al pubbl.	☐
Luogo turistico	☐

Nome edificio

CAMPO DA CALCIO

Presenza di utenti	Frequenza	Concentrazione di funzioni
Motori ☒	Bassa ☐	Bassa ☒
Sensoriali ☒	Media ☐	Media ☐
Cognitivi ☒	Alta ☒	Alta ☐
Bambini 0-3 ☒	Nessuna ☐	Nessuna ☐
Anziani >85 ☒		

Collocazione ambientale
Centro storico ☐
Area urbana ☒
Periferia ☐

Condizione ambientale	
STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE	
Scarso	☐
Medio	☒
Alto	☐

Edificio storico
☐

Interesse turistico	
Basso	☐
Medio	☐
Alto	☐
Nessuno	☒

Interventi previsti	
parcheggio ☐	ascensore esterno ☐
segnaletica esterna ☐	ascensore interno ☐
segnaletica interna ☐	accesso principale ☐
percorso esterno ☒	accesso secondario ☐
percorso interno ☐	soglie, zerbini ☐
pavimentazione esterna ☐	ausili esterni ☐
pavimentazione interna ☐	mod. vano ascens. ☐
pensilina di protezione ☐	mod. cabina ascens. ☐
rampa fissa esterna ☐	mod.comandi ascens. ☐
rampa fissa interna ☐	modifica infissi ☐
servoscala esterno ☐	adeguam. serv. igienici ☐
servoscala interno ☐	costruz. serv. igienici ☒
corrimano esterno ☐	mod.strutt.murarie ☐
corrimano interno ☐	inserimento stalli ☐
	adeguamento arredi ☐

Costo totale degli interventi proposti		
Minimo	da 0 a 10.000	☐
Contenuto	da 10.000 a 25.000	☐
Medio	da 25.000 a 50.000	☒
Alto	oltre 50.000	☐

Variabile temporale
Lavori previsti entro i primi 12 mesi a partire dal 9.08.2021 ☐

Criteri assoggettati a correttivi	
Edificio o ambienti di proprietà	☒
Edificio o ambienti dati in uso o gestione	☐
Completamento interventi già avviati	☐
Avvio di nuovo progetto	☐

PRIORITA' FINALE:	
PUNTI	4.080
VG-valutazione generale dell'accessibilità	
NON ACCESSIBILE	





COMUNE LUGO DI VICENZA (VI)

CAMPO DA CALCIO

SCHEDE DEGLI INTERVENTI

08

CAMPO DA CALCIO
piano terra
PEBA
LUGO DI VICENZA

INTERVENTI NEGLI EDIFICI
puntuale
lineare
d'un'area

Scala
1:500

Elaborato
13/08/2021
Aggiornamento
13/08/2021



Studio incaricato
Laboratorio Città
di Lucia Lancerin Architetto

Collaboratori

Dott. Leris Fantini, Arch. Anna Manea



CAMPO DA CALCIO

8

n. intervento

Via Divisione Julia

01

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Accesso edificio



Esterno

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite **demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Materiale proposto:

EcotechAsfalto

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
260		0

Stima scheda €. 24.232,00

Note integrative:

Foto del rilievo



Esempio



CAMPO DA CALCIO

8

n. intervento

Via Divisione Julia

02

Criticità rilevata
bagno accessibile: assenza

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Esterno

Descrizione dell'intervento

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Foto del rilievo




Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda €. 9.000,00

Note integrative:

Dimensioni cm. 180x180.

Esempio

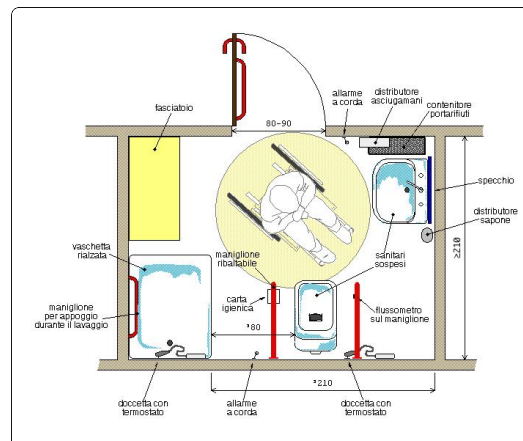

CAMPO DA CALCIO

8

n. intervento

Via Divisione Julia

03

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Accesso edificio



Esterno

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite **demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
3,15		0

Stima scheda €. 246,33

Note integrative:

Spazio dedicato alla sosta delle carrozzine.

Foto del rilievo



Esempio

